

CONDITII RECOMANDATE DE UTILIZARE A PLACILOR TIP TEGO

INAINTE DE UTILIZARE:

- Depozitati placile orizontal pe tacuri, la minim 100 mm deasupra pamantului. Cand se depoziteaza mai multi paleti unul peste celalalt asigurati-va ca tacurile sunt asezate unul peste celalalt pentru a se transmite greutatea si a se evita curbarea placilor .
- Depozitarea trebuie facuta in zone fara noroi sau balti.
- Evitati depozitarea placilor in zone unde temperaturile sunt foarte ridicate (peste 45 grade) si aerul foarte uscat, deoarece acest lucru poate duce la deformarea lor.
- ATENTIE : nu utilizati stivuitorul la transportul paletilor desfacuti, deoarece placile acoperite cu film sunt foarte alunecoase si riscul de accidentare este foarte mare.

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE:

- Placile au cele 4 margini protejate cu vopsea rezistenta la apa, pentru a reduce absorbtia de umiditate, daca produsul este depozitat mai mult de 6-8 saptamani de la achizitie , trebuie resigilate marginile .
- Daca panourile sint debitate sau gaurite, toate marginile si gaurile rezultate trebuie imediat izolate cu vopsea rezistenta la apa (pentru a evita patrunderea apei).
- La debitare se pot folosi unelte standard pentru lucrul cu placile de lemn. Acestea trebuie sa fie bine ascutite pentru a preveni smulgerea straturilor de furnir sau "ciobirea"/deteriorarea filmului.
- Inaintea fiecărei utilizari se recomanda utilizarea unui agent decofrant. Va recomandam sa urmati instructiunile de utilizare date de producatorul agentului decofrant, pentru a avea cele mai bune rezultate.
- Folositi suruburi sau cuie filetate pentru a fixa placile in forma dorita .
- Atat cuiele cat si suruburile trebuie fixate la cel putin 10 mm de marginea placii pentru a evita slabirea rezistentei acesteia sau ruperea marginilor.
- Evitati fixarea cuielor sau suruburilor in cantul placii.

DUPA UTILIZARE :

- Curatati placile imediat dupa decofrare, cu grija pentru a nu deteriora suprafata. Pentru aceasta actiune se recomanda folosirea unor perii de plastic moale. Sunt contraindicate folosirea periiilor metalice si a aparatelor de spalare la inalta presiune.
- Placile curatate trebuie sa fie lasate sa se usuce inainte de a fi repaletizate si depozitate.
- Depozitati placile in locuri ferite de soare si ploaie, nu direct pe pamant.
- Micile defecte de suprafata, trebuie acoperite cu vopsea rezistenta la apa.
- Zgarierurile adanci sau gaurile de la cuie vor fi reparate cu rasina epoxidica de umplutura .